

Larm **EvoDry** Manöverpanel MPO

Larm	Avfuktar	Fläkt på	Kvitteras	Orsak	Åtgärd
Processorkortet har tappat kontakt med displayen	Vid behov	Enl. inst.	Auto	Problem med processorkort, display eller kabel	Kontrollera kablar och kontakter, ev. nya kort
Displayen tappat kontakt med processorkortet	Vid behov	Enl. inst.	Auto	Problem med processorkort, display eller kabel	Kontrollera kablar och kontakter, ev. nya kort
Klimatlarm	Ja	Ja	Ja	Fukthalt över larmkurvan i x antal dagar	Kontrollera funktion
Högtemplarm	Nej	Nej	Auto (*1, *2)	Processlufttemperatur (omgivningstemperatur) högre än inställt värde	Kontroller temperatur och öka ev. inställt värde
Underhåll	Vid behov	Enl. inst.	Ja	Lång tid sedan förra underhållet	Utför service
Databas fel	Vid behov	Enl. inst.	Auto	Programversioner i processorkort och display misstämmer	Nytt processorkort samt display behövs
Fukt Sensor, fel	Nej	Nej	Auto	Fuktsensorn på processorkortet trasigt	Nytt processorkort behövs

- Klimatlarm återställs genom att bryta matningsspänning, se "Klimatlarm".
- Underhållslarm kvitteras via manöverpanel se "När du gjort underhåll på avfuktaren"
- Övriga larm autokvitteras.

Klimatlarm

Klimatlarm återställs genom att bryta matningsspänning.

Klimatlarm kan orsakas av några olika faktorer:

- För högt tillskott av fukt i utrymmet som ska avfuktas (för liten kapacitet, större model kan krävs).
- Trasig avfuktare, gör funktionskontroll.

När du gjort underhåll på avfuktaren:

1. Stega ner till raden "Meny" med  och tryck 
2. Stega ner till raden "Underhåll" med  och tryck 
3. Välj "Ja" med  och tryck 
4. Bekräfta med "Ja"  och tryck 

Nu nollas larmet och du får nya dagar till nästa underhåll behövs.

Notering:


(*1) 3°K hysteres.

(*2) Processorkort versioner före 1.0.3 måste strömmen brytas för kvittering av högtemplarm.


1.



2.

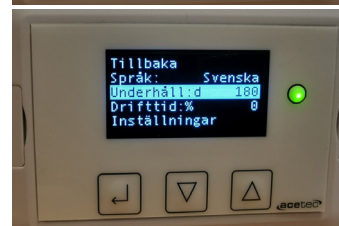

3.

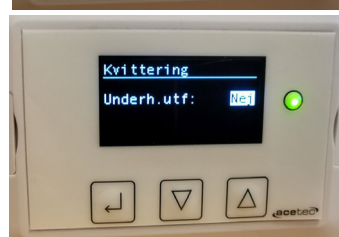

4.

